

Caravantohtori® kuntotarkastus on puolueeton kuntoarvio, joka perustuu tarkastushetkellä tehtyihin havaintoihin ja mittauksiin. Tarkastus ei sisällä rakenteiden avaamista eikä kaikkia mahdollisia vikoja voida havaita rikkomattomin menetelmin. Raportti ei ole takuu ajoneuvon kunnosta eikä vapauta myyjää tai ostajaa lakisääteisistä vastuista. Caravantohtori® ei vastaa piilevistä vioista, myöhemmin ilmenevistä vaurioista eikä niiden aiheuttamista kustannuksista.

## Perustiedot

Käytetty tarkastuspohja	Matkailuvaunun kuntotarkastus V.4
Valmistunut	21.2.2026 15:27
Tarkastaja	Kalle Mantila
Hylkäykset	4
Huomiot	13

## Ajoneuvon perustiedot

Rekisterinumero	
Merkki ja malli	Hobby 560 KMFE
Rekisteröintivuosi	2008
Ajoneuvon kuva	1

## Kori ja ulkopuoliset rakenteet

Korin yleiskunto	Huomio
Valaisimet, vilkut, vetokahvat	Hyväksytyt
Katon saumat ja läpiviennit	Hyväksytyt
Kattoluukut ja ikkunat	Hyväksytyt
Ovet ja luukut	Hyväksytyt
Korin kulmat ja puskurit	Huomio

## Kosteusmittaus

Katto-seinäliitokset	Hyväksytyt
Lattia-seinäliitokset	Hyväksytyt
Ikkunoiden ympäristöt ja läpiviennit	Huomio
Ovet ja luukut	Hyväksytyt
Kaasupullokotelo	Hyväksytyt
Suihkun alue ja WC	Hyväksytyt
Keittiön alue	Hyväksytyt
Takakulmat ja takaosan läpiviennit	Hyväksytyt
Etukulmat	Hyväksytyt
Alapohja ja lattian alapinta (jos mitattu)	Huomio
Kosteusmittauspöytäkirja	1

## Alusta (aistinvarainen)

Yleisiä huomioita alustasta	Vetopään kumi rikki
Vetopää, vetoaisat ja runkopalkit (aistinvarainen)	Huomio
Kulmatuet	Hyväksytty
Renkaiden kulutuspinna mm	5
Renkaiden ikä DOT	2217 9 vuotta vanhat !!

## Sähköjärjestelmät

Hupiakun kunto	1
Lataus verkkovirralla	Hyväksytty
Sähköjärjestelmän yleiskunto	Huomio

## Kaasujärjestelmä

Pullokaapin kunto	Hyväksytty
Kaasulaitteiston yleiskuntokunto (visuaalinen)	Hyväksytty
Letkujen ikä	Hylätty
Sulkuventtiilit	Hyväksytty
Liesi	Huomio
Uuni	Hyväksytty
Jääkaappi (myös 12V / 230 V)	Hyväksytty
Vedenlämmitin (myös 230V)	Hyväksytty
Vuototestaus	Hyväksytty

## Vesi ja viemärijärjestelmä

Raitisvesijärjestelmä	Hyväksytty
Harmaavesijärjestelmä	Huomio
WC järjestelmä	Hylätty
Putkistot ja pumpput	Hyväksytty
Hanat ja suihku	Huomio
Lämminvesijärjestelmä	Hyväksytty

## Sisätilat ja kalusteet

Seinät, katto ja lattia yleiskunto	Hyväksytty
Kalusteiden ja ovien toiminta	Hyväksytty
Sänkyjen ja patjojen kunto	Hyväksytty
Istuimien ja niiden verhoilujen kunto	Hyväksytty
Pimennys- ja hyttysverhot	Huomio

Haju- ja kosteushavainnot

Huomio

## Lisävarusteet

Markiisi	Ei
Aurinkopaneeli	Ei
Asuintilan ilmastointi	Kyllä
TV-anteni	Kyllä
Polkupyöräteline	Ei
Lisävaruste	kaasupullot, sähköjohto mukana
Lisävaruste	Moderni viihdekeskus
Lisävaruste	lämmityksen kaukokäynnistys puhelimella
Lisävaruste	

## Asiakirjat ja historia

Katsastus	Huomio
Huoltokirja	Hylätty
Huolto- ja korjauskuitit	Huomio
Käyttöohjekirjat	Hylätty

## Kuntoluokka ja riskiarvio

Kuntoluokka	2 – Välttävä - Selkeitä korjaustarpeita tai riskejä. Korjaustoimenpiteitä suositellaan.
Riskiarvio	Erittäin korkea riski - Välitön korjaustarve.
Riskiarvion peruste	Kaasujärjestelmän riski
Huomiot, korjaustarpeet ja havainnot	Kaasuletkut uusittava ennen käyttöönottoa, ikkunan vuoto selvitettävä, katsastus tehtävä

## Hylkäykset

Kaasujärjestelmä

### Letkujen ikä

**Hylätty**

Selitys:

Alkuperäiset 2008 letkut, pykimiä, kaasun vuotoriski olemassa

Vesi ja viemärijärjestelmä

### WC järjestelmä

**Hylätty**

Selitys:

Kasetti puuttuu kokonaan



kase pois.jpg

Asiakirjat ja historia

**Huoltokirja****Hylätty**

Selitys:

Ei löydy mitään historiaa

Asiakirjat ja historia

**Käyttöohjekirjat****Hylätty**

Selitys:

Ei ole

## Huomio

Kori ja ulkopuoliset rakenteet  
**Korin yleiskunto**

**Huomio**

Selitys:  
kaasupullokotelon kansi vaurioitunut, kyljessä iso painauma



F1D09848-D95A-41FB-BB2C-47C566F9B22F.PNG



C2FCAD63-C568-439A-A7CF-6BBC6D61EB48.PNG

Kori ja ulkopuoliset rakenteet  
**Korin kulmat ja puskurit**

**Huomio**

Selitys:  
Puskurin oik takakulmassa vaurio



CE0234F2-4685-4916-BB9D-D0EC71F85D5F.PNG

Kosteusmittaus

## Ikkunoiden ympäristöt ja läpiviennit

**Huomio**

Selitys:

sivu ikkuna vasen alareunassa kohonnut kosteus 80 %



F8F94844-2C19-43A7-8C18-F445B21EFA19.PNG

Kosteusmittaus

**Alapohja ja lattian alapinta (jos mitattu)**

**Huomio**

Selitys:

kerrossängyn alla ilmaputken ympärillä kohonnut kosteus 90%

Alusta (aistinvarainen)

**Vetopää, vetoaisat ja runkopalkit  
(aistinvarainen)**

**Huomio**

Sähköjärjestelmät

**Sähköjärjestelmän yleiskunto**

**Huomio**

Selitys:

Jonkin verra TI asennuskia joiden tarkoitusta ei tiedetä

Kaasujärjestelmä

**Liesi**

**Huomio**

Selitys:

yhden polttimen liekintunnistin epäkunnossa, ei pysy päällä

Vesi ja viemärijärjestelmä

**Harmaavesijärjestelmä**

**Huomio**

Selitys:

vaunu alla oleva viemäriputki poikki, vesi valuu vaunun alle keskelle

Vesi ja viemärijärjestelmä

**Hanat ja suihku**

**Huomio**

Selitys:

Suihkupää vuotaa,

Sisätilat ja kalusteet

**Pimennys- ja hyttysverhot**

**Huomio**

Selitys:

oikea etusivuikkuna pimennysverho rikki



B1975E13-7388-41C3-A9E7-8F77B3DDA388.PNG

Sisätilat ja kalusteet

### Haju- ja kosteushavainnot

Huomio

Selitys:

Lievä tupakanhaju

Asiakirjat ja historia

### Katsastus

Huomio

Selitys:

Viimeinen katsastus 2020

Asiakirjat ja historia

### Huolto- ja korjauskuitit

Huomio

Selitys:

viimeinen kaasutarkastuskuitti 2020,

Liite 1





hobby560.jpg

## Liite 2



## MATKAILUVAUNUN KOSTEUSMITTAUSPÖYTÄKIRJA

Merkki / malli		Rekisterinumero	
VIN / runkonro		Vuosimalli	
Omamassa		Mittauspäivä	
Mittaaja		Mittauspaikka	

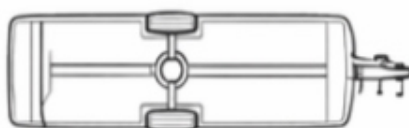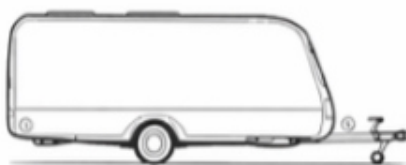

Lisätietoja:

Mittaajan allekirjoitus		Päiväys	
-------------------------	--	---------	--

IMG\_3749.jpg

Liite 3



autojen-auton-akun-testauslaite-12-v-24-4b48e\_reference.jpg