

Caravantohtori® kuntotarkastus on puolueeton kuntoarvio, joka perustuu tarkastushetkellä tehtyihin havaintoihin ja mittauksiin. Tarkastus ei sisällä rakenteiden avaamista eikä kaikkia mahdollisia vikoja voida havaita rikkomattomin menetelmin. Raportti ei ole takuu ajoneuvon kunnosta eikä vapautta myyjää tai ostajaa lakisääteisistä vastuista. Caravantohtori® ei vastaa piilevistä vioista, myöhemmin ilmenevistä vaurioista eikä niiden aiheuttamista kustannuksista.

Perustiedot

Käytetty tarkastuspohja	Matkailuauton kuntotarkastus V.4
Valmistunut	2.3.2026 14:57
Tarkastaja	Kalle Mantila
Hylkäykset	1
Huomiot	14

Ajoneuvon perustiedot

Rekisterinumero	BAC-321
Merkki ja malli	Hymer T 674 CL
Mittarilukema	173400
Rekisteröintivuosi	2012
Ajoneuvon kuva	1

Kori ja ulkopuoliset rakenteet

Ohjaamon ja korin yleiskunto	Huomio
Valaisimet, vilkut, peilit ja tuulilasi	Hyväksytty
Katon saumat ja läpiviennit	Hyväksytty
Kattoluukut ja ikkunat	Hyväksytty
Ovet ja luukut	Huomio
Korin kulmat ja puskurit	Huomio

Kosteusmittaus

Katto-seinäliitokset	Hyväksytty
Lattia-seinäliitokset	Hyväksytty
Ikkunoiden ympäristöt ja läpiviennit	Huomio
Ovet ja luukut	Hyväksytty
Kaasupullokotelo	Hyväksytty
Suihkun alue ja WC	Hyväksytty
Keittiön alue	Hyväksytty
Takakulmat ja takaosan läpiviennit	Hyväksytty
Etukulmat	Hyväksytty
Alapohja ja lattian alapinta (jos mitattu)	Huomio
Kosteusmittauspöytäkirja	1

Alusta ja tekniikka

Koeajo huomioita	Ei koeajoa
Ohjaamon varusteet ja niiden toiminta	Kaikki ohjaamon varusteet toimivat normaalisti
Jakohihna vaihdettu pvm	10/2020 viimeinen merkintä tarra moottoritilassa
Mittariston varoitusvalot, turvavyöt	Hyväksytty
Renkaiden kulutuspinna mm	6
Renkaiden ikä DOT	1023
Radio	Ei
Multimedia monitoimilaite	Kyllä
Vakionopeussäädin	Kyllä
Lisävaruste	Talvirenkaat DOT 2212 DOT, pintaa 2 mm , ei käyttökelpoiset
Lisävaruste	

Sähköjärjestelmät

Käynnistysakun kunto	1
Hupiakun kunto	
Lataus ajossa	Hyväksytty
Lataus verkkovirralla	Hyväksytty
Sähköjärjestelmän yleiskunto	Huomio

Kaasujärjestelmä

Pullokaapin kunto	Hyväksytty
Kaasulaitteiston yleiskuntokunto (visuaalinen)	Hyväksytty
Letkujen ikä	Hylätty
Sulkuventtiilit	Hyväksytty
Liesi	Hyväksytty
Uuni	Hyväksytty
Jääkaappi (myös 12V / 230 V)	Hyväksytty
Vedenlämmitin (myös 230V)	Hyväksytty
Vuototestaus	Hyväksytty

Vesi ja viemärijärjestelmä

Raitisvesijärjestelmä	Huomio
Harmaavesijärjestelmä	Hyväksytty
WC järjestelmä	Hyväksytty
Putkistot ja pumput	Hyväksytty

Hanat ja suihku	Huomio
Lämminvesijärjestelmä	Hyväksytty

Sisätilat ja kalusteet

Seinät, katto ja lattia yleiskunto	Hyväksytty
Kalusteiden ja ovien toiminta	Hyväksytty
Sänkyjen ja patjojen kunto	Huomio
Istuimien ja niiden verhoilujen kunto	Huomio
Pimennys- ja hyttysverhot	Hyväksytty
Haju- ja kosteushavainnot	Huomio

Lisävarusteet

Markiisi	Kyllä
Aurinkopaneeli	Kyllä
Asuintilan ilmastointi	Ei
Peruutuskamera	Kyllä
TV-anteni	Kyllä
Polkupyöräteline	Ei
Vetokoukku	Kyllä
Lisävaruste	sähkökaapeli ja vesiletkuja ja kiilat
Lisävaruste	invertteri 1000w
Lisävaruste	
Lisävaruste	

Asiakirjat ja historia

Katsastushistoria	Hyväksytty
Huoltokirja	Huomio
Huolto- ja korjauskuitit	Huomio
Käyttöohjekirjat	Huomio

Kuntoluokka ja riskiarvio

Kuntoluokka	3 – Tyydyttävä - Normaalaa kulumaa ja yksittäisiä korjaustarpeita. Ei välittömiä esteitä käytölle..
Riskiarvio	Merkittävä riski - Korjaus suositeltava.
Riskiarvion peruste	Kaasujärjestelmän riski
Huomiot, korjaustarpeet ja havainnot	Pulloventtiilin kaasuletku uusittava ja ikkunan alaosan kohonnut kosteus selvitettävä.

Hylkäykset

Kaasujärjestelmä

Letkujen ikä

Hylätty

Selitys:

pullon liitäntäletku tosi vanha,



kaasuletkuvanha.png

Huomio

Kori ja ulkopuoliset rakenteet

Ohjaamon ja korin yleiskunto

Huomio

Selitys:

Muuten ohjaamo ikäisekseen ulkopuolelta nomiaalikuntoinen paitsi puskurin vasen kulma naarmuja



etupusknaarmu.png

Kori ja ulkopuoliset rakenteet

Ovet ja luukut

Huomio

Selitys:

As osan oven lukossa häiriö, ovi ei aukea ilman että painaa ovea sisäänpäin voimakkaasti

Kori ja ulkopuoliset rakenteet

Korin kulmat ja puskurit

Huomio

Selitys:

etupuskurin kulmassa naarmuja



etupusknaarmu.png

Kosteusmittaus

Ikkunoiden ympäristöt ja läpiviennit

Huomio

Selitys:

lievä 40% kosteuden nousu oikean sivukunan alaosassa. Kts mittauspöytäkirja



F8F94844-2C19-43A7-8C18-F445B21EFA19.PNG

Kosteusmittaus

Alapohja ja lattian alapinta (jos mitattu)

Huomio

Selitys:

ei mitattu

Sähköjärjestelmät

Sähköjärjestelmän yleiskunto

Huomio

Selitys:

Sähkökeskuksessa kytkentöjä joiden tarkoitus epäselvä



sähköhassakka.jpg

Vesi ja viemärijärjestelmä

Raitisvesijärjestelmä

Huomio

Selitys:

Ruostetta tankissa reippaasti

Vesi ja viemärijärjestelmä

Hanat ja suihku

Huomio

Selitys:

Suihkupää vuotaa,

Sisätilat ja kalusteet

Sänkyjen ja patjojen kunto

Huomio

Selitys:

patja nuhruinen

MALLIRAPORTTI



likapatja.png

Sisätilat ja kalusteet
Istuimien ja niiden verhoilujen kunto

Huomio

Selitys:
hiukan nuhruiset verhoilut



isuinlikainen2.png

Sisätilat ja kalusteet
Haju- ja kosteushavainnot

Huomio

Selitys:
lievä tupakanhaju

Asiakirjat ja historia
Huoltokirja

Huomio

Selitys:
ei löydy

Asiakirjat ja historia

Huolto- ja korjauskuitit

Huomio

Selitys:

pari alustan huoltokuitia, viimeinen öv tehty 20/2023 mittarilukemalla 155430 km

Asiakirjat ja historia

Käyttöohjekirjat

Huomio

Selitys:

Alustaan löytyy, asuinosaan ei

MALLIRAPORTTI

Liite 1



hymer cl.jpg


Liite 2



CARAVANTOHTORI
CERTIFIED INSPECTION

MATKAILUAUTON KOSTEUSMITTAUSPÖYTÄKIRJA

Merkki / malli	Hymer	Rekisterinumero	BCA-321
VIN		Vuosimalli	2012
Mittalukema	174800	Mittauspäivä	16.2.2026
Mittaja	[Signature]	Mittauspaikka	Musela

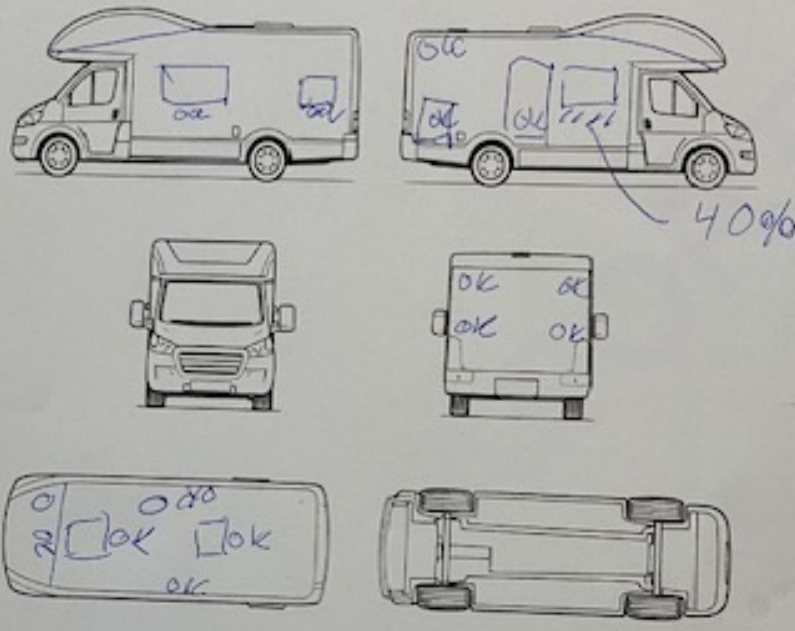

Lisätietoja:

Mittajan allekirjoitus

Päiväys

[Signature]

16.2.2026

kmittauspk.jpg

Liite 3



akkutesterinnaytto.png